Typ 177.0
mit Code 772 (AMG-Styling - Frontspoiler, Seitenschweller)

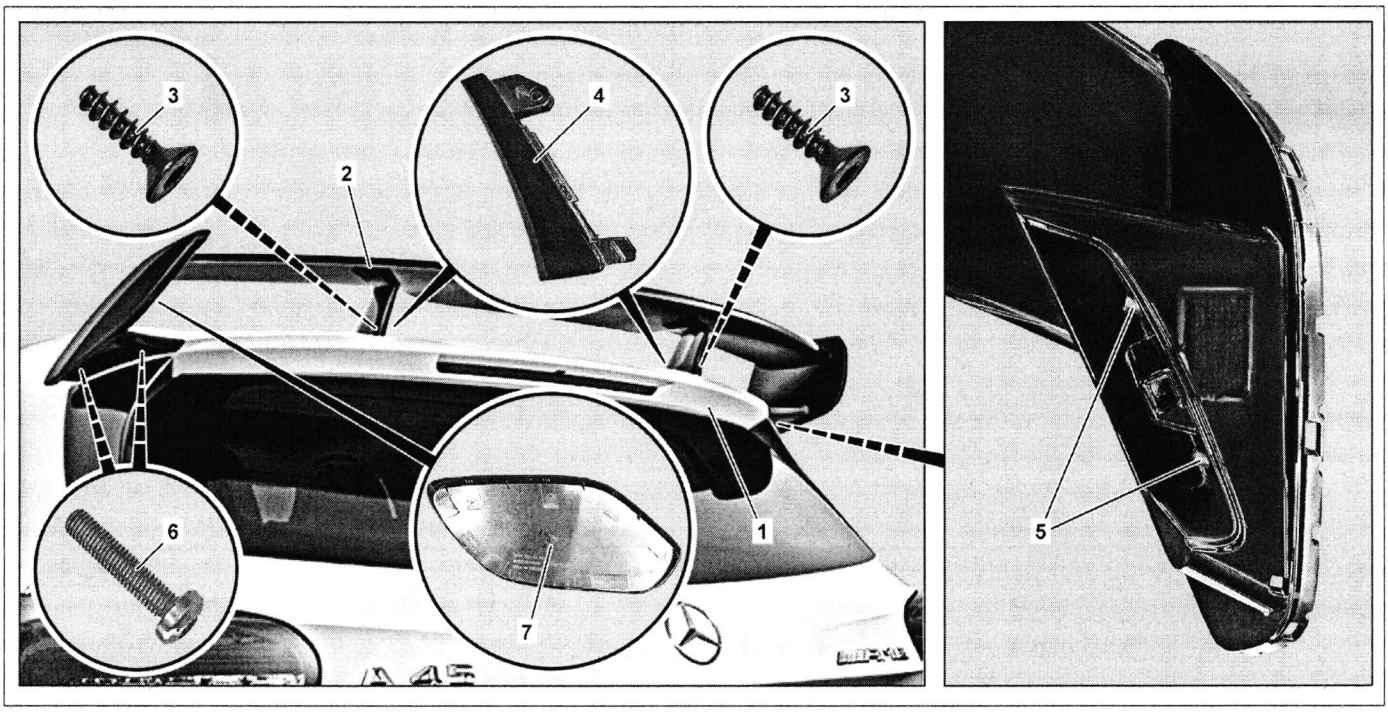

P88.30-A073-79

1 Dachspoiler
2 Heckflügel
3 Schraube
4 Abdeckblende
5 Hülsen
6 Schraube
7 Seitenspoiler

	Einbauen		
1	Den Heckflügel (2) an den nachgerüsteten Dachspoiler (1) anbauen.	Der Heckflügel (2) wird lackiert geliefert. Ein Helfer erforderlich. Wenn der Dachspoiler (1) noch nicht nachträglich eingebaut wurde, ↓ den Dachspoiler (1) nachträglich einbauen.	AZ88.30-P-0015MFB
2	Schrauben (3) hineindrehen.		
3	Abdeckblenden (4) anbauen.	Zuordnung der jeweiligen Abdeckblende (4) links und rechts beachten. Abdeckblenden (4) werden lackiert geliefert.	
4	Hülsen (5) rechts und links einsetzen.		
5	Schrauben (6) hineindrehen.	Nm M5	*BA00.10-P-1001-01A
6	Die Seitenspoiler (7) anbauen.	Eingeprägte Zuordnung des jeweiligen Seitenspoilers (7) links und rechts beachten. Die Seitenspoiler (7) werden lackiert geliefert.	
	Vehicle Documentation (VeDoc) aktualisieren		
7	Hinweistext "Heckflügel gemäß AZ88.30-P-9000MFB nachgerüstet" unter Außenorganisations-Texte an die KG 88 anhängen.		
8	Einzelabnahme des Heckflügels (2) und des nachträglich eingebauten Dachspoilers (1) durch eine anerkannte technische Prüforganisation durchführen lassen.		

© Mercedes-Benz AG, 17.11.20, X/11/20, az88.30-p-9000mfb, Heckflügel nachträglich einbauen
Typ 177.0 mit Code 772 (AMG-Styling - Frontspoiler, Seitenschweller)

Nm **Schaftschrauben: Schrauben und Muttern, Regelgewinde**

Nummer	Benennung				TYP ALLE
BA00.10-P-1001-01A	M5	8.8	verzinkt	Nm	6
			phosphatiert	Nm	5
		10.9	verzinkt	Nm	8
			phosphatiert	Nm	7
		12.9	verzinkt	Nm	9
			phosphatiert	Nm	9

Teile-Bestell-Hinweis

Teilenummer	Bezeichnung	Anzahl
A 177 790 25 00	Heckflügel	1

Typ 177.0
mit Code 772 (AMG-Styling - Frontspoiler, Seitenschweller)

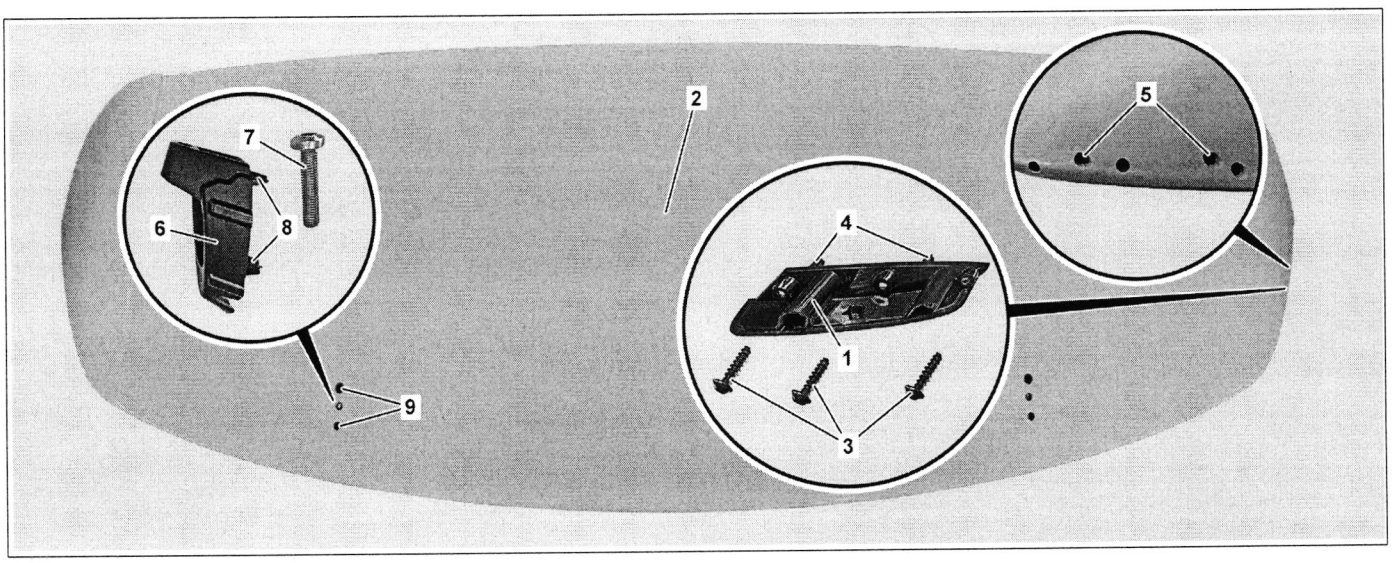

P88.30-A072-78

1 Halter
2 Dachspoiler
3 Schrauben
4 Arretierungen
5 Aussparungen
6 Halter
7 Schraube
8 Arretierungen
9 Aussparungen

	Ausbauen		
1 AR	Den Dachspoiler (2) ausbauen.	i Den ausgebauten Dachspoiler (2) fachgerecht entsorgen. Ein Helfer erforderlich.	AR72.20-P-4000MFA
	Einbauen		
2 AR	Neuen Dachspoiler (2) nachträglich einbauen.	i Neuer Dachspoiler (2) wird lackiert geliefert. Ein Helfer erforderlich.	AR72.20-P-4000MFA
3	Die Halter (1) rechts und links an den Dachspoiler (2) anbauen.	i Eingeprägte Zuordnung des jeweiligen Halters (1) links und rechts beachten. i Hierzu Schrauben (3) hineindrehen. Arretierungen (4) müssen in Aussparungen (5) eingreifen.	
4	Die Halter (6) an den Dachspoiler (2) anbauen.	i Eingeprägte Zuordnung des jeweiligen Halters (6) links und rechts beachten. Den jeweiligen Halter (6) in dargestellter Richtung an den Dachspoiler (2) anbauen. i Hierzu Schrauben (7) hineindrehen. Arretierungen (8) müssen in Aussparungen (9) eingreifen. Nm M5	*BA00.10-P-1001-01A
5	Den Heckflügel an den Dachspoiler (2) anbauen.		AZ88.30-P-9000MFB
	Vehicle Documentation (VeDoc) aktualisieren		
6	Hinweistext "Dachspoiler gemäß AZ88.30-P-0015MFB nachgerüstet" unter Außenorganisations-Texte an die KG 88 anhängen.		
7	Einzelabnahme des Dachspoilers (2) und des nachträglich eingebauten Heckflügels durch eine anerkannte technische Prüforganisation durchführen lassen.		

© Mercedes-Benz AG, 17.11.20, X/11/20, az88.30-p-0015mfb, Dachspoiler nachträglich einbauen
Typ 177.0 mit Code 772 (AMG-Styling - Frontspoiler, Seitenschweller)

Nm **Schaftschrauben: Schrauben und Muttern, Regelgewinde**

Nummer	Benennung				TYP ALLE
BA00.10-P-1001-01A	M5	8.8	verzinkt	Nm	6
			phosphatiert	Nm	5
		10.9	verzinkt	Nm	8
			phosphatiert	Nm	7
		12.9	verzinkt	Nm	9
			phosphatiert	Nm	9

Teile-Bestell-Hinweis

Teilenummer	Bezeichnung	Anzahl
A 177 790 25 00	Heckflügel	1

Typ 177.0, 247.0/7

Änderungshinweise

28.08.2020	Arbeitsschritt hinzugefügt.	Arbeitsschritt 11, 12	
28.08.2020	Allgemeine Informationen hinzugefügt.	Arbeitsschritt 4, 5, 10	

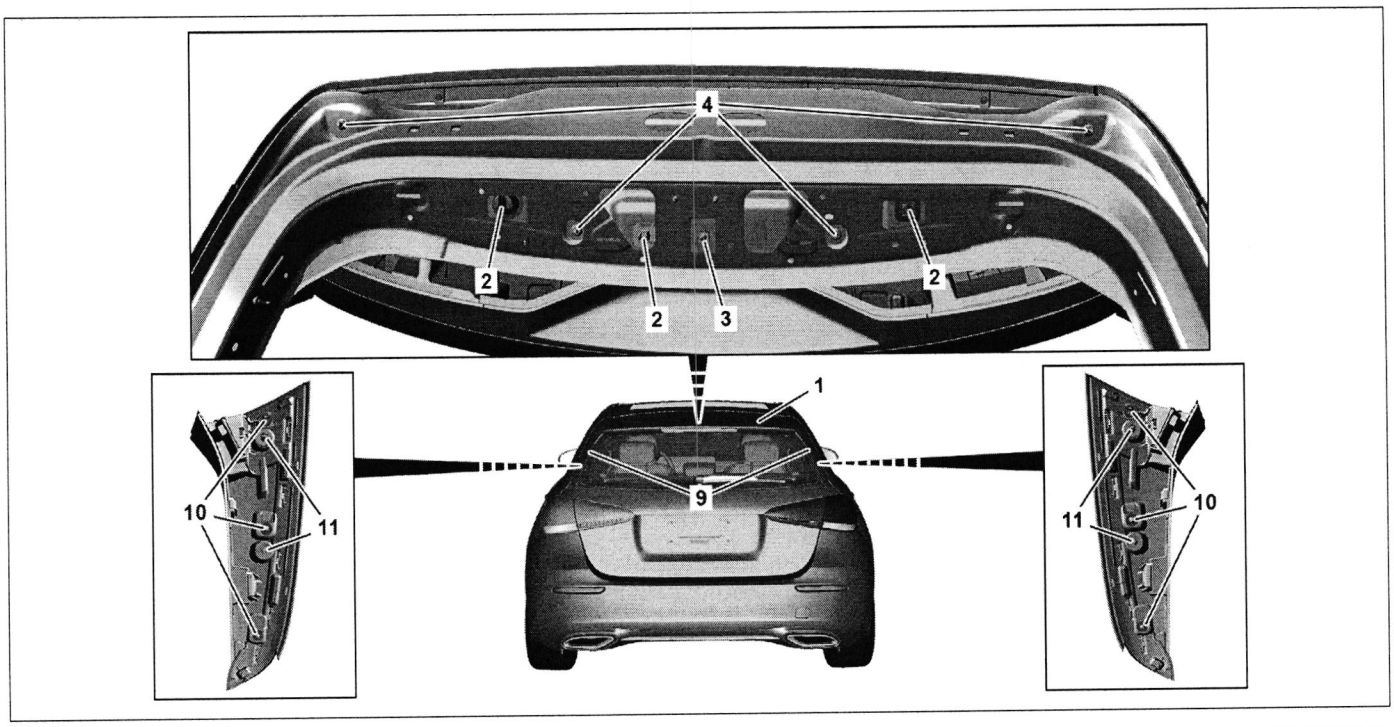

P72.20-3581-09

Dargestellt am Typ 177.0 ohne Code B26 (AMG Aerodynamik-Paket)

1 *Heckspoiler Mitte*
2 *Elektrische Steckverbindung*
3 *Waschwasserschlauchkupplung*
4 *Muttern*
9 *Heckspoiler seitlich*
10 *Halteklipps*
11 *Führungen*

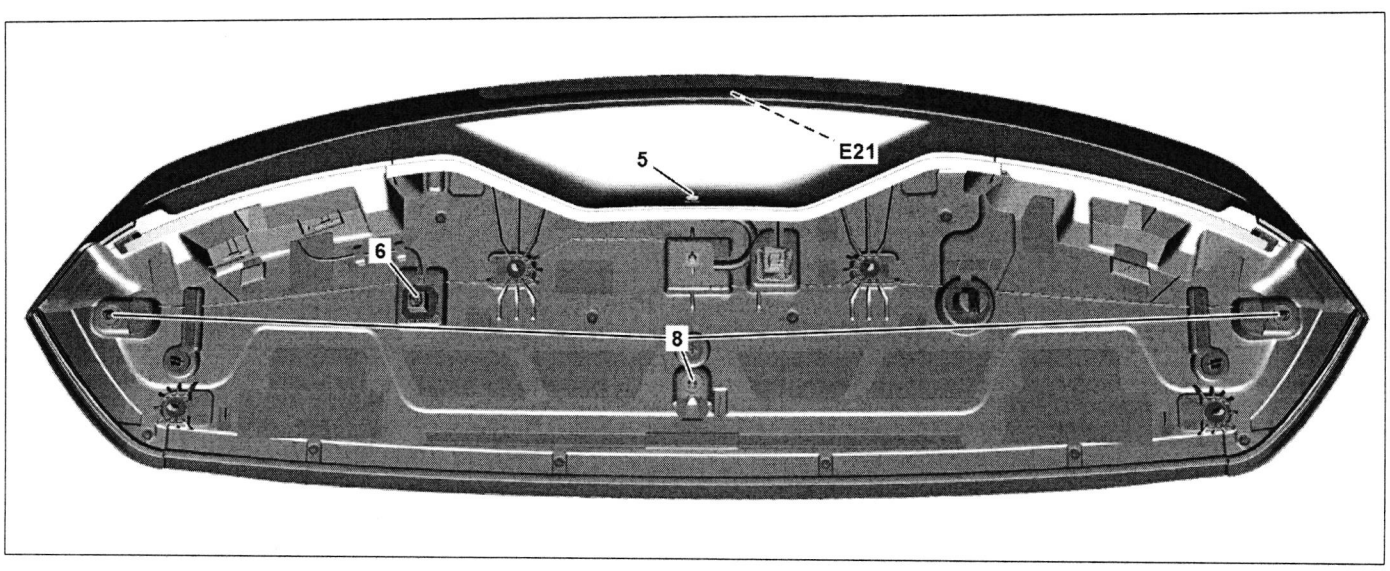

P72.20-3582-08

Dargestellt am Typ 177.0 ohne Code B26 (AMG Aerodynamik-Paket)

	Brand- und Explosionsgefahr durch Entzünden von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel und deren Dämpfen. **Vergiftungsgefahr** durch Verschlucken von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel und Einatmen von deren Dämpfen. **Verletzungsgefahr** durch Reizungen bei Kontakt von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln mit Augen, Schleimhaut und Haut	Schutzkleidung und dicht schließende Schutzbrille tragen. Offenes Licht, Feuer und Zündquellen fernhalten. Kontakt mit Augen, Schleimhaut und Haut vermeiden. Beim Umgang mit Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln nicht essen, trinken oder rauchen. Dämpfe nicht einatmen, für ausreichende Belüftung sorgen. Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel nur in dicht schließenden Originalgebinden und für Kinder unzugänglich aufbewahren.	AS82.35-Z-0001-01A
⚠ Vorsicht	**Verletzungsgefahr** durch Schnitt- bzw. Schürfwunden an scharfkantigen Fahrzeugteilen	Bei Arbeiten an bzw. im Bereich von scharfen, unentgrateten Fahrzeugteilen stets Schutzhandschuhe tragen. Reparaturbleche entgraten.	AS00.00-Z-0017-01A
⚠ Warnung	**Verletzungsgefahr** durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	Hinweise zu HANDS-FREE ACCESS		AH80.61-P-0001-01A
	Aus-, Einbauen		
1	Zündung ausschalten und die Senderschlüssel außerhalb der Senderreichweite (mindestens 2 m) aufbewahren.		
2	Heckklappenverkleidung oben ausbauen.		AR72.20-P-6631MFA
3	Elektrische Steckverbindungen (2) und Waschwasserschlauchkupplung (3) entriegeln und trennen.	Die Anzahl der elektrischen Steckverbindungen (2) variiert je nach Fahrzeugausstattung.	
4	Muttern (4) abbauen.	**Einbau:** Muttern (4) erneuern. Schraube/Mutter Heckspoiler an Heckklappe	*BA72.20-P-1005-02I
5	Den Heckspoiler Mitte (1) von der Heckklappe ausklippen und abnehmen.	Die Lackoberfläche nicht beschädigen. **Einbau:** Halteklipps (8) erneuern. Langkeil	*115589035900
6	Klebeflächen reinigen.	Die Klebeflächen müssen fett- und staubfrei sein. Ansonsten kommt es zu Haftungsproblemen. Der Heckspoiler Mitte (1) ist zusätzlich mit Klebestreifen fixiert. Reiniger Wenn der Heckspoiler Mitte (1) wiederverwendet wird, ↓ die Klebestreifen erneuern.	*BR00.45-Z-1025-04A
7	Den Heckflügel ausbauen.	Beim Erneuern des Heckspoilers Mitte (1). Typ 177.0, 247.7 mit Code 772 (AMG-Styling - Frontspoiler, Seitenschweller) mit Code B26 (AMG Aerodynamik-Paket)	AR88.30-P-0509MFB
8	Spritzdüse (5) ausbauen.	Beim Erneuern des Heckspoilers Mitte (1).	
9	Bremsleuchte Mitte (E21) ausbauen.	Beim Erneuern des Heckspoilers Mitte (1).	AR82.10-P-5376MFA
	Die Heckspoiler seitlich (9) aus-, einbauen		
10	Den Heckspoiler seitlich (9) links bzw. rechts ausklippen und abnehmen.	**Ausbau:** Nicht über die Heckscheibe hebeln. Ansonsten besteht Bruchgefahr der Heckscheibe. **Einbau:** Halteklipps (10) erneuern. Langkeil	*115589035900
	Prüfen		
11	Dichtungen am Heckspoiler Mitte (1) auf Beschädigung prüfen.	Wenn Beschädigungen vorhanden sind, ↓	

		den Heckspoiler Mitte (1) erneuern.	
12	Dichtungen am Heckspoiler seitlich (9) links, bzw. rechts auf Beschädigungen prüfen.	Wenn Beschädigungen vorhanden sind, ↓ Heckspoiler seitlich (9) links, bzw. rechts erneuern.	
13	Führungen (11) am Heckspoiler seitlich (9) links, bzw. rechts auf Beschädigungen prüfen.	Wenn Beschädigungen vorhanden sind, ↓ den Heckspoiler seitlich (9) links, bzw. rechts erneuern.	
14	Einbau in umgekehrter Reihenfolge.		

Nm **Heckklappe**

Nummer	Benennung		Typ 118, 177	Typ 243, 247
BA72.20-P-1005-02I	Schraube/Mutter Heckspoiler an Heckklappe	Nm	8	8

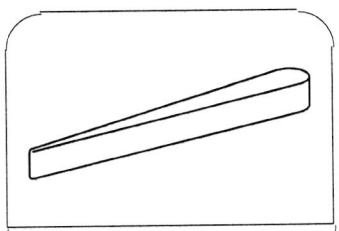

115 589 03 59 00

Langkeil

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestellnummer
BR00.45-Z-1025-04A	Reiniger	A 005 989 19 71